



Opel Monterey Mit 3,0 DTI (4JX1) Motor

Nach längerer Standzeit springt der Motor schlecht an.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor nach längerer Standzeit schlecht anspringt (bis zu 3 Minuten Startzeit), ist eine mögliche Ursache Luftblasenbildung im Kraftstofffilterelement. Um den Fehler zu beheben, muss ein geändertes Kraftstofffilterelement eingebaut werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Kraftstofffilterelement ausbauen.
- Schalter und Ablassschraube vom alten Filterelement abbauen und an das neue Filterelement anbauen.
- Dichtfläche reinigen und neues Filterelement einbauen.
- Kraftstoffsystem entlüften.
- Motor starten und Dichtigkeitsprüfung durchführen.

Blitz-Info

