



Opel **Vectra-B Baujahr 1999 – 2001** **Omega-B Baujahr 1999 – 2001**

Diebstahlschutzfunktion der Zentralverriegelung wird nicht aktiviert.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Diebstahlschutzfunktion der Zentralverriegelung nicht aktiviert wird, ist eine mögliche Ursache ein defekter oder korrodierter Türkontaktschalter an der Fahrertür.

Um den Fehler zu beheben, muss der Türkontaktschalter der Fahrertür auf Korrosion und Beschädigungen geprüft werden. Sind keine Fehler feststellbar, sollte der Türkontaktschalter auf Durchgang geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Ist der Türkontaktschalter in Ordnung, muss unter Umständen das Steuergerät für die Zentralverriegelung / Diebstahl-warnanlage erneuert werden. In diesem Fall müssen das neue Steuergerät und die Schlüssel neu programmiert werden.

Blitz-Info