



Opel Vectra-B Ab Baujahr 1996

Kabel des Kühlerlüfters scheuert am Halter unterhalb der Batterie.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass es zu elektrischen Problemen (Ausfall des Kühlerlüfters) kommt, ist eine mögliche Ursache ein defektes Kabel. Das Kabel des Kühlerlüfters kann im Bereich unterhalb der Batterie an einem Halter scheuern. An der Scheuerstelle kann es zu einem Masseschluss kommen.

Um den Fehler zu beheben, müssen beschädigte Kabel instandgesetzt und der Kabelstrang durch einen Clip am Halter fixiert werden. Eventuell durchgebrannte Sicherungen müssen ebenfalls erneuert werden.

Hinweis:

Das Kühlerlüfterkabel sollte während einer Inspektion / Werkstattaufenthalt geprüft und wenn erforderlich durch einen Clip fixiert werden, bevor es zu Beschädigungen kommt.

Blitz-Info

