



Opel Vivaro Baujahr 2001-2003 mit 1,9 DI (F9Q-762) und 1,9 DTI (F9Q-760) Motor

Drehzahlerhöhung während des Schaltvorgangs.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich während des Schaltvorgangs die Motordrehzahl erhöht, kann eine mögliche Ursache der Kupplungspedalschalter sein. In diesem Fall ist die Abstimmung zwischen der Motorelektronik und dem Kupplungspedalschalter nicht korrekt. Um den Fehler zu beseitigen, muss der Kupplungspedalschalter und der Adapterkabelsatz gegen eine geänderte Ausführung getauscht werden. Bei dem neuen Kupplungspedalschalter ist die Betätigungsstange länger wie bei dem Alten. Ab Januar 2003 werden in der Serie die geänderten Kupplungspedalschalter eingesetzt.

Blitz-Info

