



Peugeot 206 **Mit 1,4 ltr. und 1,6 ltr. Benzinmotor** **oder 1,9 ltr. und 2,0 ltr. Dieselmotor**

Rauchbildung im Kombiinstrument, Ausfall elektrischer Komponenten, Kurzschlüsse.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, ist eine mögliche Ursache ein beschädigtes Massekabel im Motorraum.

Betroffen ist das Massekabel zwischen der Batterie und dem Getriebe. Hierbei kommt es zum Bruch des Kabelschuhs am Getriebe. Um den Fehler zu beheben, muss das Massekabel instandgesetzt und spannungsfrei verlegt werden, dass eine erneute Beschädigung verhindert wird. Ausgefallene oder durch Kurzschlüsse beschädigte Komponenten müssen erneuert werden.

Blitz-Info

