




Saab 9-3 Cabrio Baujahr 1998 - 2000

Ausfall des elektrischen Verdecks.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass das elektrische Verdeck ohne Funktion ist oder während des Öffnungs-, Schließvorgangs stehen bleibt, ist eine mögliche Ursache ein defekter Mikroschalter für die Verdeckverriegelung. Im Fehlerspeicher können gleichzeitig die Fehlercodes B2025, B2026, B2030, B2031 abgelegt sein. Um den Fehler zu beheben muss der defekte Mikroschalter ausgetauscht werden. Es befindet sich jeweils ein Mikroschalter rechts und links hinter der hinteren Seitenverkleidung. Um den Mikroschalter zu erneuern, muss die hintere Seitenverkleidung ausgebaut werden.

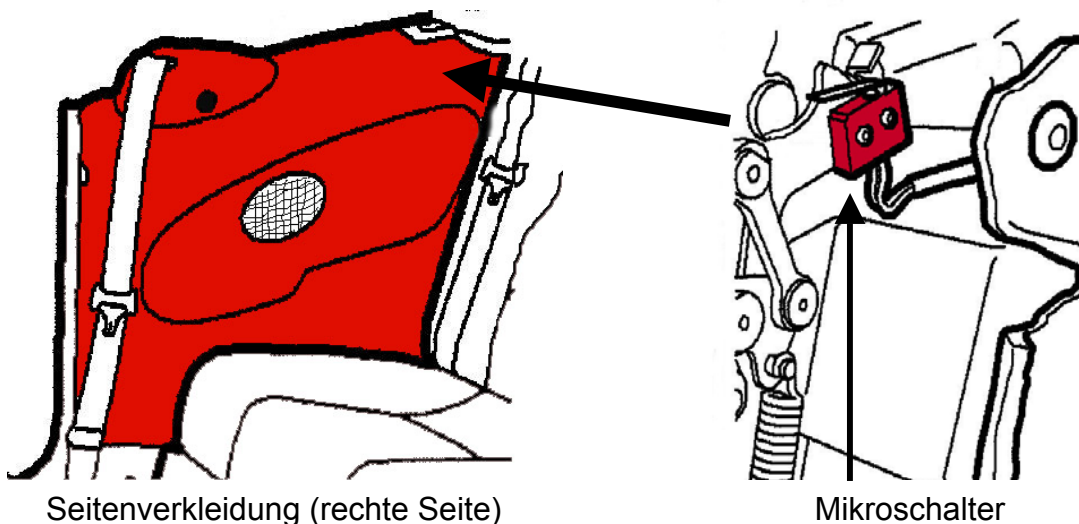

Seitenverkleidung (rechte Seite)

Mikroschalter