



## **Saab 9-3** **Alle Modelle von 1998 - 2003**

### **Fahrzeug ver- und/oder entriegelt selbstständig, kein Motorstart möglich.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich die Türen selbstständig ver- und/oder entriegeln und der Motor nicht gestartet werden kann, ist eine mögliche Ursache ein eingeklemmtes Kabel am vorderen Türgriff. Betroffen sein kann sowohl der Türgriff auf der Fahrer- sowie der Beifahrerseite. Um den Fehler zu beheben, muss der Türgriffhalter ausgebaut und die Kabelverbindung geprüft werden. Wird ein beschädigtes Kabel festgestellt, kann je nach Beschädigung das Kabel instandgesetzt werden. Bei zu starker Beschädigung sollte der komplette Türgriff mit den angeschlossenen Kabeln erneuert werden.

**Blitz-Info**

