



## **Saab 9-5** **Alle Fahrzeuge bis Fahrgestellnr.:** **W3053331**

### **Beschädigte Kabel im Bereich des Radio-Einschubfachs.**

Bei diesen Fahrzeugen ist es möglich, dass im hinteren Bereich des Radio-Einschubfaches ein Kabelstrang beschädigt ist. Der Kabelstrang ist zu nah an der unteren rechten Ecke des Einschubfaches verlegt. Um einer Beschädigung vorzubeugen oder eine Beschädigung zu beheben, ist wie folgt vorzugehen:

- Radiocode notieren.
- Radio aus dem Einbaufach herausziehen (Bild 1).
- Einbaufach aus der Mittelkonsole ausbauen und die Steckverbindungen lösen (Bild 2).
- Kontrollieren ob der Kabelstrang im rechten Bereich des Einbauschahtes beschädigt ist.
- Beschädigte Kabel instandsetzen.
- Einbaulage des Kabelstranges soweit verändern, dass ein erneuter Kontakt mit dem Radio-Einbaufach nicht mehr möglich ist.
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

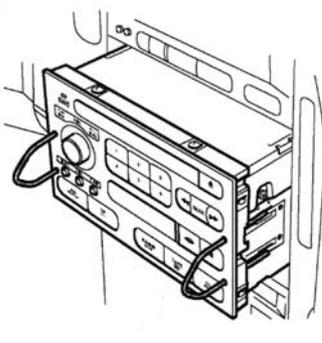


Bild 1

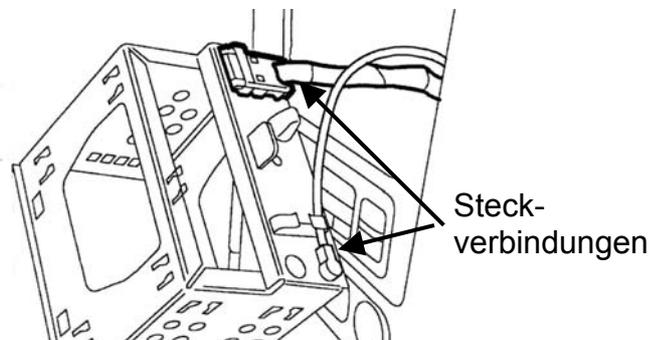


Bild 2