



Saab 9-5

Fehlermeldungen im SID, Funktionsprobleme mit dem Winter/Sport-Schalter.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass im SID (Saab Information Display) z.B. die Fehlermeldung „Getriebe überhitzt“ angezeigt wird oder Probleme mit dem Winter/Sport-Schalter auftreten, ist eine mögliche Ursache eine schlechte Masseverbindung.

In diesem Fall sollten die Massepunkte G41S und G41P kontrolliert werden. Die Massepunkte befinden sich hinter dem Radio. Der Punkt G41S, auf der linken Seite, in der Mitte der Knieschutztraverse und der Punkt G41P, auf der rechten Seite, in der Mitte der Knieschutztraverse. Die angeschlossenen Massekabel müssen fest und dürfen nicht oxidiert sein.