



## **Skoda Fabia (6Y) Baujahr : 1999 - 2006**

### **Vorwiderstand Gebläsemotor / Geruchsentwicklung im Innenraum**

Wird bei o.g. Fahrzeugen der Vorwiderstand des Innenraum-Gebläses ausgebaut/gewechselt, muss darauf geachtet werden, dass der Widerstand in der gleichen Position eingebaut wird, wie er vor dem Ausbau positioniert war. Bei einer falschen Einbaulage kann der Widerstand mit dem Innenraumfilter in Kontakt geraten. Aufgrund der hohen Wärmeentwicklung des Widerstandes kann der Träger-rahmen des Innenraumfilters bzw. der Filter selbst an zu schmoren beginnen (Bild). Dies führt zu einer unerträglichen Geruchsentwicklung im Fahrzeuginnenraum. Zudem besteht Brandgefahr. Berücksichtigen dies bitte bei allen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Gebläse-Widerstand bzw. dem Innenraumfilter.

