



MCC Smart Smart City, Cabrio, Fortwo Baujahr 1998 – 2003 mit 40 KW Motor

Batterie entladen.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich die Batterie entlädt, ist eine mögliche Ursache die Instrumententafel. Zur Fehlerdiagnose muss die Typenbezeichnung und die Ruhestromaufnahme der Instrumententafel geprüft werden. Handelt es sich um eine Instrumententafel mit der Typenbezeichnung V016 – V019 und ist die gemessene Ruhestromaufnahme größer 50 mA, muss die Instrumententafel ausgetauscht werden.

Blitz-Info

