



## **MCC Smart Fortwo, Cabrio, City Baujahr 1998 - 2003**

### **Tankklappe lässt sich nicht öffnen.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass auf Grund einer nicht öffnenden Tankklappe, ein betanken des Fahrzeugs nicht möglich ist, ist eine mögliche Ursache ein klemmender Magnetschalter. Durch mangelnde Schmierung in der Produktion, kommt es zum Klemmen des Magnetschalters. Um den Fehler zu beheben, wie folgt vorgehen:

- Rechtes Rücklicht ausbauen.
- Isolierung zur Schalldämmung ausbauen bis der Magnetschalter zur Tankklappenentriegelung sichtbar ist.
- Den Entriegelungsstift nach hinten ziehen, bis die Tankklappe geöffnet ist.
- Durch Schmierung versuchen den Entriegelungsmechanismus wieder gangbar zu machen.

Ist eine einwandfreie Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet, sollte der Magnetschalter erneuert werden.