



Subaru Impreza 2,0 L Ab Baujahr 12.2000 Mit Motorcode EJ 201

Motorkontrollleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte der Getriebeleerlaufschalter die Ursache dafür sein. Folgende Fehlercodes können abgespeichert sein: P0301, P0302, P0303, P0304. Diese Fehler werden dann abgespeichert, wenn bei den jeweiligen Zylindern mehrere Fehlzündungen registriert werden. In diesem Fall sollten mit einem Diagnose-tester die Fehlzündungen pro Zylinder überprüft werden. Arbeitet das Zündsystem aber einwandfrei, ist in diesem Fall der Getriebeleerlaufschalter zu erneuern (s. Abb.)

