



SUZUKI

Grand Vitara

Baujahr: Juni 2005 - Februar 2007

Motor: Diesel

Störungen in diversen Systemen Motorkabelbaum beschädigt

Problem:

Der Motorkabelbaum kann beschädigt werden, wodurch Störungen in diversen Systemen hervorgerufen werden können.

Ursache:

Für die Beschädigung des Kabelbaums im Motorraum kommen zu weit herausstehende Befestigungs-zapfen der Motorabdeckung in Betracht. Diese können am Kabelbaum scheuern und zu Störungen an diversen elektrischen Systemen führen.

Betroffen sind o.g. Fahrzeuge mit folgenden Fahrgestell-Nr.:

JSAJTA44V 00100031 bis 208945 und
JSAJTD44V 00100054 bis 223901

Problemlösung:

Kabelbaum überprüfen, ggf. instandsetzen und mit einem Protektor, der über einen Suzuki-Vertragshändler bezogen werden kann, versehen.