



## **Volvo V70** **Baujahr 1997 – 2000** **Mit 2,4 l Motor (B5244S2)**

### **Fehlende Bremskraftunterstützung, schlechter Motorlauf.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Bremskraftunterstützung fehlt und der Motorlauf schlecht ist, ist eine mögliche Ursache ein defekter Unterdruckschlauch. Betroffen ist der Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker. Unterhalb des Luftfilters befindet sich in dem Unterdruckschlauch eine Verbindungsstelle, an der sich der Schlauch lösen kann. Um den Fehler zu beheben, muss der Unterdruckschlauch wieder auf das Verbindungsstück aufgesteckt und mit einer Schelle gegen erneutes abrutschen gesichert werden.

Um an das Verbindungsstück zu gelangen, muss der Luftfilterkasten ausgebaut werden.

Im Anschluss sollte der Fehlerspeicher ausgelesen und Fehlereinträge, die in Verbindung mit dem oben genannten Problem stehen, gelöscht werden.

**Blitz-Info**