



VW Bora, alle Modelle bis August 2000

ABS Warnleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten Kontaktschwierigkeiten der hinteren Raddrehzahlsensoren die Ursache dafür sein. Durch mangelhafte Halterungen der ABS-Steckerverbindungen, können sich Diese durch Vibrationen lösen und zum oben genannten Fehler führen. In diesem Fall sollten die Halterungen auf beiden Seiten überprüft werden. Sind die Halterungen zu lose, können Diese leicht zusammen gedrückt werden (ca. 2-3mm), um damit den Druck auf die Steckerverbindungen zu erhöhen. Zusätzlich können die Kabel, in der Nähe der Stecker- verbindung, mit Kabelbinder fixiert werden. Nach diesen Maßnahmen den Fehlerspeicher löschen und die einwandfreie Funktion des ABS-Systems prüfen.

Blitz-Info