



VW

Golf 3

Mit Zentralverriegelung

Türen verriegeln plötzlich automatisch

Bei o.g. Fahrzeugen kann es vorkommen, dass die Türen plötzlich von selbst verriegeln/entriegeln. Dies kann auch bei eingeschalteter Zündung, oder während der Fahrt, auftreten. Als Ursache kommen nicht mehr einwandfrei funktionierende Zentralverriegelungs-Kontaktschalter in der Fahrer-/Beifahrertür in Betracht. Durch Schmutz und Feuchtigkeit hervorgerufene Kontaktschwierigkeiten können zum sporadischen Ver-/ und Entriegeln der Türen führen. Da der Fehler sporadisch auftritt, lassen sich die Schalter nicht einwandfrei prüfen. Vorsichtshalber sollte sowohl der Schalter der Fahrertür, als auch der Schalter in der Beifahrertür erneuert werden. Hierzu bitte wie folgt vorgehen:

- Zündung ausschalten
- Türverkleidung abbauen
- Türfolie/Dämmmaterial teilweise lösen
- Stecker vom Kontaktschalter abziehen (Bild 1, Pos. A)
- Schalter (Bild 1, Pos. B) mit einem kleinen Schraubendreher entriegeln und nach hinten wegziehen
- Schalter (Bild 2) erneuern
- Stecker aufstecken
- Funktionstest durchführen
- Türfolie/Dämmmaterial neu einkleben (ggf. erneuern)
- Türverkleidung anbauen
- Nochmals Funktionstest durchführen

Blitz-Info



Hinweis:

Teilweise sitzen die Schalter so fest, dass ein demontieren/montieren des Türschließmechanismus erforderlich ist.

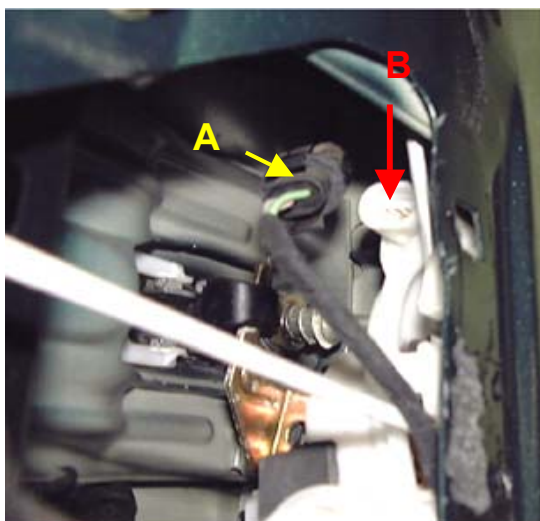


Bild 1



Bild 2