



VW Golf IV Bis Baujahr 02/1999

Ausfall der Zentralverriegelung, Innen- und Leseleuchten, Sicherung Nr. 14 durchgebrannt.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Zentralverriegelung, die Innen- und Leseleuchten ohne Funktion sind und die Sicherung Nr. 14 durchgebrannt ist, ist eine mögliche Ursache ein beschädigter Kabelstrang. Betroffen sind die Kabel zur Kofferraumklappe im Bereich der Dachverstärkung an der C-Säule rechts und links. Um den Fehler zu beheben, müssen evtl. beschädigte Kabel instandgesetzt und gegen erneutes Durchscheuern besser isoliert werden. Die Sicherung Nr. 14 muss ersetzt werden.

Blitz-Info

