



## VW

### Lupo

### Motor: 1,2 TDI (ANY, AYZ)

#### Motor ruckelt / geht aus

Sollte bei o.g. Fahrzeugen der Motor ausgehen oder/und ruckeln, kann dies mit einer Verstopfung des Unterdruckanschlusses am Luft-Ansaugstutzen (Bild) zusammenhängen. Im Fehlerspeicher wird dann meistens der Fehlercode 17965 bzw. P1557 (Ladedruckregelung) abgelegt. Im Beanstandungsfall muss, mit Hilfe einer Unterdruckpumpe, der Anschluss auf Durchgang geprüft werden. Wenn der Anschluss verstopft ist, sollte die gesamte Ansaugluftführung erneuert werden. Vergessen Sie bitte nicht, auch die Leitung vom Anschlussstutzen zum Ladedruckregelventil zu überprüfen.



Blitz-Info