



VW Passat (3B...) Baujahr bis 2003

Seitenscheiben schließen nicht vollständig

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten nicht initialisierte Fensterhebermotoren die Ursache dafür sein. Eine neue Initialisierung könnte nach einer Spannungsunterbrechung erforderlich sein, wenn z.B. der Fensterhebermotor ausgetauscht, die Batterie abgeklemmt wurde oder auch bei einer durchgebrannten Sicherung. Durch die fehlende Initialisierung haben die Scheiben keinen definierten Endpunkt mehr (Scheiben bis oben hin geschlossen).

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

Batterie abklemmen und min. 30 Sekunden warten. Anschließend wieder anklemmen und die Zündung einschalten.

Initialisierung erfolgt durch den jeweiligen Fensterheberschalter.

Bei offenen Scheiben:

- Schalter (Heben) betätigen, bis zum Scheibenstillstand am oberen Anschlag.
- Schalter loslassen.
- Schalter (Heben) für min. 2 Sekunden betätigen.
- Es folgt automatisch die Blockierabschaltung.

Auf gleiche Weise ist auch die Initialisierung für den unteren Anschlag (Senken) durchzuführen.



Bei geschlossenen Scheiben:

- Schalter (Heben) für min. 2 Sekunden betätigen.
- Schalter loslassen.
- Schalter (Heben) erneut für min. 2 Sekunden betätigen.

Auf gleiche Weise ist auch die Initialisierung für den unteren Anschlag (Senken) durchzuführen.

Nach der Initialisierung sollte eine Funktionsprüfung von innen und über das Türschloss erfolgen.

Ist das Fahrzeug mit einem elektrischen Schiebedach ausgestattet, so kann dieses ebenfalls auf die gleiche Weise initialisiert werden.