



VW Polo (6N2) Bis Baujahr 2002

Ausfall der elektrischen Fensterheber.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der elektrische Fensterheber ausgefallen ist, ist eine mögliche Ursache ein defekter Fensterhebermotor. Durch ein zu hohes Drehmoment des Fensterhebermotors verkantet die Fensterscheibe in der Endstellung und der Motor blockiert. Dadurch kommt es zu Schäden an den Zahnradern im Fensterhebermotor. Um den Fehler zu beheben, muss der Fensterhebermotor erneuert werden.

Die neuen Fensterhebermotoren haben ein reduziertes Drehmoment und verbesserte Zahnräder. Bei Fahrzeugen ab März 2001 (ab Fahrgestellnr.: 6N1 265 908) werden die geänderten Fensterhebermotoren serienmäßig eingebaut.

Blitz-Info

