Blitz-Info



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

6. Oktober 2005

VW A2, A3, A4, A6, A8, TT Bis Modelljahr 2002

Airbag- Kontrolllampe leuchtet auf, Fehlercode: 00588 (Fahrerairbag)

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die Airbag-Kontrolllampe aufleuchten und der Fehlercode 00588 abgespeichert sein, kann dies durch verschmutzte oder beschädigte Kontakte der Steckerverbindungen hervorgerufen werden. In den meisten Fällen ist der Airbag-Kabelsatz im Lenkrad bzw. der Rückstellring (Bild) die Ursache. Um dauerhaft Abhilfe zu schaffen, sollte der Rückstellring und der Kabelsatz erneuert werden. Die Steckkontakte am fahrzeugseitigen Stecker des Rückstellrings sind ebenfalls zu erneuern. Die Steckkontakte müssen vergoldet sein und sollten, um eine Beschädigung zu vermeiden, nur einmal aufgesteckt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Lenkrad-Kabelsatz, zwischen Airbag-Modul und Lenkrad, nicht eingeklemmt wird.

Bei u.g. Fahrzeugen wurden bereits werksseitig optimierte Steckkontakte verwendet:

A2 ab Fahrgestell-Nr.: 8Z 2N 017000 A3 ab Fahrgestell-Nr.: 8L 2A 038000 A4 ab Fahrgestell-Nr.: 8E 2A 150000 A6 ab Fahrgestell-Nr.: 4B 2N 071000 A8 ab Fahrgestell-Nr.: 4D 2N 004000 TT ab Fahrgestell-Nr.: 8N 21 014300

Beachten Sie bei Arbeiten am Airbagsystem unbedingt die Arbeitsanweisungen und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers!



