Blitz-Info



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 17. Mai 2006 1-1

Audi A6 (4B) Alle Modelle mit Einparkhilfe

Warnsummer ohne Funktion.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Warnsummer der Einparkhilfe ohne Funktion ist, ist eine mögliche Ursache ein defektes Steuergerät. Im Fehlerspeicher ist der Eintrag "Warnsummer – Kurzschluss nach Plus" abgespeichert. In diesem Fall ist der Transistor für die Ansteuerung des Warnsummers, im Steuergerät, ausgefallen. Um den Fehler zu beheben, muss das Steuergerät für die Einparkhilfe erneuert werden. Der Austausch des Warnsummers ist nicht erforderlich.

Hinweis:

Bei Fahrzeugen ab der Fahrgestellnr.: 4B1N120000 werden geänderte Transistoren in das Einparkhilfe-Steuergerät eingesetzt. Die Fehlerursache kann dann einen anderen Grund haben.

Blitz-Info

