



Audi A6 **Modellreihe 4B2, 4B4, 4B5, 4B6** **Baujahr 1997 - 2005**

Aufleuchten der ESP Kontrollleuchte.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die ESP Kontrollleuchte leuchtet und im Fehlerspeicher der Fehlereintrag „Fehlerspeicher Motorsteuergerät“ oder „Last / Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät“ abgelegt ist, ist eine mögliche Ursache ein Fehler im Motormanagement. Da das ESP im Regelfall auch in das Motormanagement eingreift, um zum Beispiel das Drehmoment zu begrenzen, darf kein Systemfehler vorliegen. Liegt ein Fehler vor, kann es zum oben genannten Fehler im ESP - System und zum Abschalten des ESP kommen. Um den Fehler zu beheben, sollte der Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ausgelesen und evtl. vorhandene Fehler beseitigt werden. Im Anschluss muss der Fehlerspeicher des ESP - Steuergerätes gelöscht werden.