



BMW E 39 bis Baujahr 09/1995 mit Veloursitz- bezügen

Airbagleuchte leuchtet für zwei Minuten nach einschalten der Zündung.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Airbagkontrollleuchte nach dem Einschalten für 2 Minuten aufleuchtet und im Fehlerspeicher der Fehlercode 25 „Sitzbelegungserkennung - Kurzschluss in der Sitzbelegungs-erkennung„ gespeichert ist, kann eine mögliche Ursache die Sensormatte im Beifahrersitz sein. In diesem Fall ist der Widerstandswert der Sensormatte zur Erkennung der Sitzbelegung außerhalb des Toleranzwertes.

Um den Fehler zu beseitigen, muss die Sensormatte erneuert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Zündung ausschalten und elektrische Verbindungen des Beifahrersitzes trennen.
- Beifahrersitz ausbauen, Sitzbezug der Sitzfläche abnehmen.
- Sensormatte ersetzen.
- Sitzbezug anbringen und Beifahrersitz wieder einbauen.
- Elektrische Verbindungen wieder herstellen.
- Fehlerspeicher löschen.

Hinweis:

Bei vorhandenem Fehler bleibt das Airbagsystem aktiv. Nur der Beifahrerairbag wird nicht mehr selektiv sondern auch bei nicht belegtem Beifahrersitz ausgelöst.