



## **BMW**

### **3er Reihe (E 46)**

### **5er Reihe (E 39)**

### **7er Reihe (E 38, E 65, E 66)**

#### **Fahrpedalgeber (Gaspedal) klemmt.**

Wird bei diesen Fahrzeugmodellen bemängelt, dass der Fahrpedalgeber zeitweise klemmt, ist eine mögliche Ursache die Wärmeausdehnung des Fahrpedalgebers. Durch die warme Luft der Heizung, am Fußausströmer, kommt es zu der Wärmeausdehnung und damit zum Verklemmen des Fahrpedalgebers. Um den Fehler zu beheben, sollte die Artikelnummer auf der Rückseite des Fahrpedalgebers geprüft werden. Ist die folgende Artikelnummer 1.165.708. aufgedruckt, sollte der Fahrpedalgeber gegen eine neue, verbesserte Ausführung getauscht werden.

Benötigte Ersatzteile können über den lokalen Händler bestellt werden.

**Blitz-Info**

