



Citroën XM (Y4)

ABS-Kontrollleuchte leuchtet/ ABS ohne Funktion

Wenn es bei diesen Fahrzeugen zu o.g. Störungen kommt, werden diese oftmals durch Korrossion in den Verbindungssteckern der ABS-Sensoren verursacht. Durch eingedrungene Feuchtigkeit korrodieren die Steckverbindungen. Die Feuchtigkeit zieht meist bis tief in die Kabellitzen und führt zu Übergangswiderständen, so dass von einer Reparatur der Steckverbindung abzuraten ist. Kontrollieren Sie bei Funktionsstörungen alle Steckverbindungen und ABS-Sensoren auf Widerstand. Bei den Sensoren handelt es sich um Induktivsensoren mit einem Widerstandswert von 1100 (+/- 110) Ohm.

Neue ABS- Sensoren finden Sie im Hella-Elektronik-Katalog.

Hella ABS-Sensor vorne:
Art. Nr: 6PU 009 106-121



Hella ABS-Sensor hinten:
Art. Nr: 6PU 009 106-131



Blitz-Info