



Citroen Xsara Picasso Mit Motor 1,6i (Motorcode NFZ) 2,0HDI (Motorcode RHY)

Motor lässt sich zeitweise nicht starten.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich der Motor zeitweise nicht starten lässt, ist eine mögliche Ursache Feuchtigkeit im Stecker des Motorsteuergerätes. Durch eingedrungenes Wasser kommt es zur Oxidation und damit zu Kontaktschwierigkeiten an den Anschlusspins. Um den Fehler zu beheben, müssen die oxidierten Pins und Steckkontakte gereinigt werden. Um ein erneutes Eindringen von Wasser zu verhindern, muss eine zusätzliche Abdeckung installiert werden. Diese Abdeckung kann über die Citroen-Organisation bezogen werden.

Blitz-Info

