



Ford Fiesta Mit 1,25 Ltr. Zetec-SE Motor Baujahr 03.1997 – 07.1997

Schlechter Leerlauf, erhöhte Motordrehzahl.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor einen schlechten Leerlauf hat, nicht in Leerlaufdrehzahl zurückkehrt und im Fahrbetrieb bei geschlossener Drosselklappe keine Motorbremswirkung eintritt, ist eine mögliche Ursache ein Softwareproblem im Motorsteuergerät. Um den Fehler zu beheben, muss die Software im Motorsteuergerät, durch einen autorisierten Vertragshändler, aktualisiert werden.

Hinweis:

1. Ist die Software des Motorsteuergerätes schon aktualisiert worden, ist dieses durch einen gelben Aufkleber mit dem Aktualisierungsdatum auf dem Motorsteuergerät zu erkennen. Das Motorsteuergerät ist im vorderen linken Fußraum, an der A-Säule eingebaut.
2. Ist es notwendig die Software zu aktualisieren, kann es bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperrung (PATS) erforderlich sein, die Wegfahrsperrung neu an das Motorsteuergerät anzupassen. Dazu sind alle vorhandenen Fahrzeugschlüssel erforderlich.

Blitz-Info