



Honda Accord Ab Baujahr 2001 Alle Modelle mit variabler Nockenwellensteuerung (VTEC)

Motorkontrolllampe leuchtet auf, Fehlercode abgespeichert.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Motorkontrolllampe aufleuchtet und im Fehlerspeicher der Fehlercode P1259 (VTEC-System Fehlfunktion) gespeichert ist, kann eine mögliche Ursache ein zu niedriger Ölstand sein. Die variable Nockenwellensteuerung wird durch den Motoröldruck gesteuert. Ist der Ölstand oder der Öldruck zu niedrig, kann es zur Fehlfunktion des Systems und zum abspeichern des oben genannten Fehlers kommen. Bevor mit einer aufwendigen Fehlersuche im VTEC-System begonnen wird, sollte in jedem Fall der Ölstand und evtl. der Öldruck geprüft werden.

Blitz-Info

