



Mercedes-Benz C-Klasse 220 CDI (W 203) Modelljahr von 07.2002 bis 03.2003 Mit Motor 611.962

Schlechter Motorlauf

Wird vom Kunden der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte der Kraftstofffilter die Ursache dafür sein. Außerdem kann noch der Fehlercode P1187 (Kraftstoffverteilerdruck-Sensor - Fehlfunktion) abgespeichert sein. Unter bestimmten Umständen kann es passieren, dass hinter dem Kraftstofffilter (niederdruckseitiger Bereich des Kraftstoffsystems) Luft eingeschlossen wird und daraus der Fehler zustande kommt. In diesem Fall muss ein geänderter Kraftstofffilter eingebaut werden. Anschließend den Fehlerspeicher löschen.

Blitz-Info

