



Opel Corsa B Ab Baujahr 1995 Mit Motorcode X12SZ

Keine Lambdaregelung

Bei Opel Corsa B Modellen mit dem Motorcode X12SZ ab Baujahr 1995 kann es zu dem Fehler kommen, dass die Lambdaregelung aussetzt.

Eine Fehlerspeicherabfrage ergibt, dass kein Eintrag in den Fehlerspeicher erfolgt ist.

Ursache hierfür kann eine zu niedrig dimensionierte Masseleitung am Zylinderkopf sein.

Daher sollte hier die zentrale Masseverbindung am Zylinderkopf überprüft und gegebenenfalls die Masseleitung erneuert werden.

Blitz-Info