



Opel Meriva alle Modelle Baujahr 2003-2004

Warnleuchte leuchtet, Fehlercode C0040 gespeichert.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die ABS – Warnleuchte aufleuchtet und teilweise der Fehlercode C0040 im ABS – Steuergerät gespeichert ist, kann eine mögliche Ursache Oxidation zwischen dem Steuergerätestecker und dem Steuergerät sein. Dieser Fehler wird durch eindringende Feuchtigkeit hervorgerufen. Durch zwei Ausstanzungen im linken Kotflügel läuft Wasser auf den darunter liegenden Massepunkt. Durch das Massekabel gelangt die Feuchtigkeit bis in den Stecker am ABS – Steuergerät. Im Beanstandungsfall müssen die Ausstanzungen im Kotflügel mit einer Klebefolie verschlossen werden. Der Steuergerätestecker und das Steuergerät können je nach Stärke der Verschmutzung gereinigt werden. Im Extremfall muss der Kabelsatz und das Steuergerät erneuert werden.

Blitz-Info

