



Opel Omega-B

Aufleuchten der ABS-Leuchte, Fehlercode 33 im ABS-Steuergerät

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die ABS-Leuchte aufleuchtet und der Fehlercode 33 im Steuergerät abgelegt ist, ist eine mögliche Ursache eine fehlerhafte Masseverbindung. Betroffen ist die Masseverbindung des Steuergerätes. Diese Masseverbindung wird durch die Befestigungsschrauben vom Steuergerät am Hydroaggregat hergestellt.

Um den Fehler zu beheben müssen die Befestigungsschrauben herausgedreht und das Gewinde sowie die Schrauben gereinigt werden.

Im Anschluss ist der Fehlerspeicher zu löschen und das System auf einwandfreie Funktion zu prüfen.

Blitz-Info

