



Opel Omega B Alle Modelle

Aufleuchten der ABS Warnleuchte.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die ABS Warnleuchte aufleuchtet und im Fehlerspeicher die Fehlercodes 31, 37, 43, 47, 65, 66, 67, 78 abgelegt sind, kann eine Kabelunterbrechung oder Korrosion im Steuergerätestecker die Ursache sein. Bei einer möglichen Kabelunterbrechung sind die Pins 45 und 46 Stecker X betroffen. Dieser befindet sich im Fußraum vorne links. Im Beanstandungsfall sollte sowohl der Stecker X und der Steuergerätestecker geprüft und instandgesetzt werden. Nach der Reparatur muss der Fehlerspeicher gelöscht werden.

Blitz-Info

