Blitz-Info



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 20. Juni 2007 1-1

Opel Vectra-C Modelljahr 2002 Alle Motoren

ESP Kontrollleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defektes Lenkstock-Modul die Ursache dafür sein. Zudem kommt es zum Ausfall des Lenkwinkelsensors. Deswegen leuchtet auch noch die Kontrollleuchte für die elektrohydraulische Lenkung im Display des Drehzahlmessers auf. Außerdem funktioniert auch die automatische Blinkerrückstellung nicht. Unter Umständen können noch die Fehlercodes B1012 und B1020 abgespeichert sein. In diesem Fall muss ein Lenkstockmodul mit einem neuen Software-Stand verbaut werden. Diese sind mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Die neuen Module sind mit dem Software-Stand OP94/12 ausgestattet.

Blitz-Info

