



Peugeot 206 Mit elektrisch einklappbaren Außenspiegeln

Sicherung durchgebrannt, elektrisch einklappbare Außenspiegel und hintere Fensterheber ohne Funktion, Batteriekontrollleuchte bleibt an.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, ist eine mögliche Ursache ein undichter Einklappmotor im Außenspiegel. Durch eindringendes Wasser kommt es zu Kurzschlüssen im Einklappmotor. Um den Fehler zu beheben, müssen die Leitungen zum Außenspiegel in der Tür, auf Beschädigungen, geprüft gegebenenfalls instandgesetzt und der Außenspiegel erneuert werden. Die Sicherung Nr. 22 im Sicherungskasten (Innenraum) muss ebenfalls ersetzt werden.

Blitz-Info