



Peugeot 206

**mit Motor: 1,1 i, 1,4i, 1,6i, 2,0i, 1,9D,
2,0HDI**

Ausfall elektrischer Systeme, Rauch aus dem Kombiinstrument.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass verschiedene elektrische Systeme ausgefallen sind und es zu Rauchbildung aus dem Kombiinstrument kommt, ist eine mögliche Ursache ein fehlerhaftes Massekabel. Betroffen ist in diesem Fall das Massekabel von der Batterie zum Getriebe. Hier kommt es zum Kabelbruch, direkt am getriebeseitigen Kabelschuh. Um den Fehler zu beheben, muss das Massekabel instandgesetzt und spannungsfrei verlegt werden. Durchgebrannte Sicherungen müssen ersetzt werden. Ist es zu einer Rauchbildung aus dem Kombiinstrument gekommen, muss auch dieses ausgetauscht werden.

Blitz-Info

