



## **Peugeot**

**Typ 106, Baujahr von 01.1997-12.1998**

**Typ 306, Baujahr von 01.1996-12.1998**

**Typ 406, Baujahr von 01.1995-12.1998**

### **Airbagkontrollampe leuchtet auf**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine schlechte Kontaktierung zwischen den Mehrfachsteckern im Kabelbaum für die Gurtstraffer die Ursache dafür sein. Diese befinden sich jeweils unter den Vordersitzen.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Mehrfachstecker vom Gurtstraffer-Kabelbaum abtrennen.
- Kabelenden abisolieren.
- Kabelenden mit Hilfe vom CWT-Lötverbindern (Hella Art. Nummer 8KW 744 888-003) verbinden.
- Kabelbaum mit Isolierband umwickeln und mit Hilfe von Kabelbindern befestigen.
- Fehlerspeicher löschen.

**Blitz-Info**

