



Renault Twingo (X06) Ab Baujahr 09.1998

Airbagleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte das Airbagsteuergerät die Ursache dafür sein. Aufgrund von der Empfindlichkeit des Steuergerätes gegenüber elektromagnetischen Einflüssen, kann es zu oben genannten Fehler kommen. Daher sollte zu aller erst der Kunde gefragt werden, ob er ein Mobiltelefon im Auto benutzte, als die Kontrollleuchte aufleuchtete. Wird dieses vom Kunden bestätigt, so ist die Teilenummer des Airbag-Steuergerätes zu überprüfen. Diese kann mit Hilfe eines Diagnosetester ausgelesen werden. Werden folgende Teile-Nr. angezeigt:

82 00 018 833

82 00 018 835

82 00 111 668

so muss die Steckerverbindung am Airbag-Steuergerät mit einem speziellen Kupferklebeband umwickelt werden. Dieses ist über den Fahrzeughersteller zu beziehen. Das Steuergerät befindet sich unter der Verkleidung der Mittelkonsole (vor dem Schalthebel).

- A: Airbag-Steuergerät
- B: Kupferklebeband
- C: Stecker

