



Saab 9-3

Alle Fahrzeuge mit Benzin-Motor

Baujahr 1998 bis VIN W2061707

Baujahr 1999 bis VIN X2005838

Motor hat keine Leistung

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten falsch verlegte Anschlussschläuche am Aktivkohlefilter die Ursache dafür sein. Außerdem können noch:

- Vibrationen während der Beschleunigungsphase
- Absterben des Motors
- Schlechter Motorstart

beanstandet werden. Zusätzlich kann auch der Fehlercode P0172 (Gemisch zu fett, Zylinderreihe 1) abgespeichert sein.

Durch einen fehlerhaften Einbau, können die Schläuche abknicken, und es kommt zu Durchflussstörungen. In diesem Fall muss die Schlauchverlegung vom Aktivkohlefilter-System überprüft und ggf. neu verlegt oder erneuert werden.

