




## **Saab 9-3**

**Fließheck, Modelljahr 2000 bis Fgst:  
Y2018486**

**Cabrio, Modelljahr 2000 bis Fgst:  
Y7006098**

### **Schlechter Motorlauf/ Eingeschränkter Fahrkomfort**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defektes Schlauchstück die Ursache dafür sein. Der Winkelschlauch (s. Abb.) am T-Stück, vom AKF Magnetventil (Aktivkohlefilter-Regenerierventil) zum Ansaugkrümmer, versprödet durch betriebsbedingte Einflüsse. In diesem Fall muss der Schlauch vom Halteclip abgebaut und überprüft ggf. ausgetauscht werden. Die verbesserte Schlauchausführung ist durch eine Körnermarkierung, direkt neben der Teilenummer, am dicken Schlauchende gekennzeichnet.

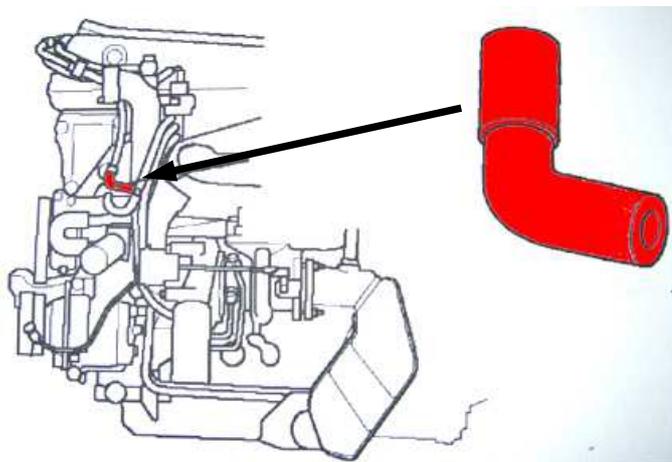

Blitz-Info