



Seat Alhambra Ab Baujahr 1999 1,9 TDI PD mit Motorcode ANU

Motoraussetzer

Bei Seat Alhambra 1,9 TDI Pumpe-Düse mit dem Motorcode ANU kann es mitunter zu Motoraussetzern bzw. unrundem Motorlauf auch mit Leistungsverlust kommen.

Bei einer Fehlerspeicherabfrage werden die Fehlercodes 18074 – 18077 angezeigt, die auf ein elektrisches Problem an den Injektoren hinweisen.

Hier sollten zunächst die Steckverbindungen an den Injektoren kontrolliert werden.

In der Nähe der Injektoren befindet sich die 5-polige Steckverbindung. In dieser Steckverbindung kann sich einer der Anschlüsse lösen.

Abhilfe schafft schon, diesen Anschluss korrekt einzustecken und wieder zu sichern.

Anschließend kann der Fehlerspeicher gelöscht und der Motor gestartet werden.

Ein weiterer Teileaustausch ist in diesem Fall nicht erforderlich.