



Skoda Octavia 1,8 RS, Motorcode AUQ Baujahr 2001 - 2004

Sporadischer Leistungsverlust im Teillastbereich

Bei einem Skoda Octavia mit dem Motorcode konnte nach einem sporadischen Leistungsverlust im Teillastbereich festgestellt werden, dass das Steuergerät sporadisch in den Notlauf umschaltete.

Die Abfrage des Fehlerspeichers ergab den Fehlercode 17705 – *Turbolader / Drosselklappe – Schlauchverbindung – Druckverlust.*

Können nach erfolgter Prüfung der Schlauchverbindungen diese als Ursache ausgeschlossen werden, ist oftmals der elektropneumatische Umsteller der Ladedruckregulierung der Grund für den sporadischen Leistungsverlust.

Der Austausch und die anschließende Löschung des Fehlerspeichers bringen den gewünschten Erfolg.

