



## **Toyota Corolla (E11) Mit 1,4 l Motor (4ZZ-FE)**

### **Aufleuchten der Motorkontrollleuchte.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Motorkontrollleuchte leuchtet und im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes die Fehlercodes P1346 und/oder P1349 abgelegt sind, ist eine mögliche Ursache eine Fehlfunktion der variablen Nockenwellenverstellung. Der Fehlercode P1346 bedeutet "Fehlfunktion Ventilsteuerzeitsensor" und der Fehlercode P1349 "Fehlfunktion variable Ventilsteuerung". Hervorgerufen wird dieser Fehler möglicherweise durch einen nicht korrekten Öldruck. Vor einer aufwendigen Fehlersuche sollte in jedem Fall das Motoröl und der Ölfilter gewechselt und die vorgeschriebene Menge spezifiziertes Motoröl aufgefüllt werden. Bei extrem verkokten Motoren ist es sinnvoll, eine Spülung des Ölkreislaufs vorzunehmen.