



Volvo C 70 **Modelljahr 1997 bis 2005**

Schlechter Motorlauf

Wird vom Kunden der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten Rückstände im Drosselklappengehäuse die Ursache dafür sein. Aufgrund dieser Rückstände kann die Drosselklappe nicht einwandfrei schließen und es kommt zum unrunden Motorlauf. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Drosselklappengehäuse ausbauen.
- Die Innenwand mit einem geeigneten Reiniger von den Rückständen/Ablagerungen reinigen. Darauf achten, dass alle Rückstände restlos entfernt werden. Gehäuse anschließend mit Druckluft ausblasen.
- Nach dem Reinigen, die Drosselklappe ca. 5-mal manuell bis zum Anschlag betätigen, um die einwandfreie Funktion zu überprüfen.
- Anschließend das Drosselklappengehäuse wieder einbauen.
- Probefahrt durchführen um die Fahreigenschaften zu testen.