



## **Volvo S 80** **Alle Benzinmodelle mit elektronischem** **Fahrpedalgeber**

### **Motordrehzahlen über 4000 1/min** **sind nicht möglich.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass es nicht möglich ist die Motordrehzahl über 4000 1/min zu steigern, unabhängig vom eingelegten Gang, ist eine mögliche Ursache ein defektes oder stark verschmutztes Drosselklappengehäuse. Um den Fehler zu beheben, kann versucht werden das Drosselklappengehäuse zu reinigen. Führt dieses nicht zum gewünschten Erfolg, muss das Drosselklappengehäuse erneuert werden.

#### **Hinweis:**

Nach dem Austausch muss das neue Drosselklappengehäuse mit einem geeignetem Diagnosegerät an das Motorsteuergerät angepasst werden.

**Blitz-Info**