



VW Golf IV, Bora **Alle Modelle mit elektrischen** **Fensterhebern**

Fensterscheibe schließt nicht komplett trotz betätigtem Schalter.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Fensterscheiben trotz betätigtem Schalter nicht komplett schließen, ist eine mögliche Ursache eine Spannungsunterbrechung durch abklemmen oder austauschen der Batterie, des Fensterhebersmotors oder der zugehörigen Sicherung. Um den Fehler zu beheben, muss der Fensterheber neu initialisiert werden. Dazu, **bei geschlossener Scheibe**, wie folgt vorgehen:

- Zündung einschalten
- Fensterheberschalter in Position „Schließen“ für mindestens 2 Sekunden halten.
- Schalter loslassen.
- Schalter nochmals für mindesten 2 Sekunden in Position „Schließen“ halten.

Somit ist die Initialisierung für den oberen Abschaltpunkt erfolgt. Öffnen sie die Scheibe bis zum unteren Abschaltpunkt und wiederholen sie den oben beschriebenen Vorgang in den Schalterstellungen „Öffnen“. Bei **geöffneter Scheibe**, gehen sie wie folgt vor:

- Fensterheberschalter solange betätigen, bis die Scheibe am oberen Abschaltpunkt abschaltet.
- Schalter loslassen
- Schalter „Schließen“ für mindestens 2 Sek. betätigen.
- Initialisierung „Schließen“ ist abgeschlossen. Die weitere Vorgehensweise ist wie oben beschrieben.

Wiederholen sie den Vorgang an allen anderen Fensterhebern und wenn vorhanden am elektrischen Schiebedach auf die gleiche Weise.