



VW Passat Modelljahr 2001 (3B..)

Gelegentliche Alarmauslösung.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sporadisch das Alarmhorn auslöst, ist eine mögliche Ursache das Alarmhorn (Backup-Horn). Durch eingedrungenes Wasser verursachte Korrosion, im Alarmhorn oder in den Steckverbindungen, kommt es zu oben genanntem Fehler. Um den Fehler zu beheben, wie folgt vorgehen:

Fehlerspeicher des Komfortsteuergerätes auslesen. Ist der Fehler „Keine Kommunikation mit Backup-Horn“ eingetragen und im Messwertblock die Meldung „Letzte Alarmquelle Backup-Horn“, ist das Horn zu erneuern und die Steckverbindung auf richtigen Kontakt zu prüfen. Neue Alarmhörner verfügen über eine bessere Abdichtung und sind an einem gelben Punkt zu erkennen.

Hinweis:

Sind nicht die oben genannten Fehler im Komfortsteuergerät abgelegt, ist die Fehlerursache nicht das Alarmhorn.