



## **Ford Focus, gebaut bis 04/2001 Alle Modelle**

### **Ausfall/Korrosion der Kennzeichenleuchten**

Kommt es zu einem Ausfall oder zu Korrosion an den Kennzeichenleuchten, ist eine mögliche Ursache Wassereintritt über das Gehäuse der Leuchten und die Dichtung des Heckklappengriffs. Zur Fehlerbehebung müssen die Kennzeichenleuchten gegen eine neue Ausführung getauscht werden. Zusätzlich muss die Dichtung des Heckklappengriffs erneuert werden. Bei Fahrzeugen gebaut bis April 2000 muss der komplette Griff erneuert werden.

Zum Ausbau des Heckklappengriffs wie folgt vorgehen:

- Verkleidung der Heckklappe ausbauen.
- Heckklappengriff ausbauen (3 Schrauben), Stecker der Kennzeichenleuchten abziehen.
- Bei Fahrzeugen ab 05/2000 die Dichtung entfernen und durch eine neue ersetzen.
- Bei Fahrzeugen bis 04/2000 den alten Griff entsorgen und durch einen neuen ersetzen. Vor der Montage die Klebefläche der Dichtung gründlich reinigen.
- Neue geänderte Kennzeichenleuchten in den Griff einclipsen.
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Funktionskontrolle

